

# 河南省安全生产委员会办公室

---

## 关于国务院安委会考核巡查期间发现问题隐患的交办函

郑州市安委会，省安委会有关成员单位：

近期，国务院安委会考核巡查组第九组对我省安全生产和消防工作进行考核巡查，期间深入郑州等地实地暗查暗访部分企业，发现一批问题隐患（见附件），根据省政府主要领导要求，郑州等地要对照问题隐患清单，立即制定方案、细化措施、扎实整改，并严格按照“三管三必须”责任倒查，严肃追责问责；相关省直部门要严格履行“三管三必须”要求，跟踪督办本行业领域问题隐患整改，确保闭环管理。要树牢“隐患就是事故”的理念，举一反三，对照开展自查自纠，抓好整改落实，防止同类问题隐患反复出现。

郑州市安委会办公室每周将工作进展情况（加盖印章）报省安委会办公室。

联系人：胡书杰 0371-65919827

邮 箱：hnsawh@126.com

附件：国务院安委会考核巡查期间发现的问题隐患（郑州市）



附件

## 国务院安委会考核巡查期间发现的问题隐患 (郑州市)

### (一) 金水区农业路政七街游泳馆

1. 擅自改变建筑物结构；
2. 租赁手续不全；
3. 没有制定应急预案。

### (二) 郑东新区南塘初级中学

1. 消防控制室火警设备故障；当班消防管理员无证、消防泵房没有验收报告。

### (三) 首慈乐康养护院

1. 安全生产巡查记录不完善；
2. 楼顶防水工程未留存施工档案；
3. 未制定电气焊作业安全管理制度；
4. 燃气灶未安装熄火保护装置；
5. 消防控制室无外接电话；
6. 电气火灾监控报警值设置不合理；
7. 常闭式防火门关闭不严；
8. 楼梯间堆存杂物。

# 河南省安全生产委员会办公室

---

## 关于国务院安委会考核巡查期间发现问题隐患的交办函

新乡市安委会，省安委会有关成员单位：

近期，国务院安委会考核巡查组第九组对我省安全生产和消防工作进行考核巡查，期间深入新乡等地实地暗查暗访部分企业，发现一批问题隐患（见附件），根据省政府主要领导要求，新乡等地要对照问题隐患清单，立即制定方案、细化措施、扎实整改，并严格按照“三管三必须”责任倒查，严肃追责问责；相关省直部门要严格履行“三管三必须”要求，跟踪督办本行业领域问题隐患整改，确保闭环管理。要树牢“隐患就是事故”的理念，举一反三，对照开展自查自纠，抓好整改落实，防止同类问题隐患反复出现。

新乡市安委会办公室每周将工作进展情况（加盖印章）报省安委会办公室。

联系人：胡书杰 0371-65919827

邮 箱：hnsawh@126.com

附件：国务院安委会考核巡查期间发现的问题隐患



附件

## 国务院安委会考核巡查期间发现的问题隐患 (新乡市)

### (一) 新乡市远大壹品项目

1. 施工单位河南新申建设有限公司主要负责人、项目负责人未取得安全生产考核合格证书，一名专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书已过期。

2. 超十位架子工无特种作业人员操作资格证书，一名电工无电工操作证。

3. 9号、10号楼悬挑脚手架危险性较大的分部分项工程，未编制、未审核专项施工方案，无安全技术交底记录，无验收记录和标志。

4. 15号楼附着式升降脚手架危险性较大的分部分项工程未审核专项施工方案，未经验收合格即投入使用（检查时造假补签验收单）。

5. 现场使用的7台塔式起重机与出租单位未签订租赁合同，无安全生产管理协议，未按规定办理使用登记。

6. 施工临时用电方面无安全技术交底，地下室、人防工程以及比较潮湿的特殊作业环境照明未按规定使用安全电压。

7.9号楼两个使用中的落地式操作平台危险性较大的分部分项工程，违反强制性工程建设规范标准，未进行安全技术方案交底，未按照安全专项方案施工，无荷载试验，无验收合格记录和标志，未在明显位置设置标明允许负载值的限载牌及限定允许的作业人数。不符合《施工脚手架通用规范》第2.0.4条、第6.0.5条，《建筑施工高处作业安全技术规范》第6.1.4条，以及《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第十五条有关规定。

8.项目在未取得施工许可证情况下违法施工，2023年7月底基坑土方开挖已基本完成，8月初相继完成垫层、防水、底板混凝土浇筑施工，2023年8月17日才取得施工许可证，不符合建筑法第7条有关规定。

9.施工单位主要负责人未开展带班安全生产检查、项目负责人未开展带班安全生产和带班检查，未落实安全生产职责，不符合安全生产法第二十一条规定。

10.结构施工大量使用木模板、木方以及部分聚苯等易燃物，工作面及木材堆放区消防设备设施及器材配备不足，消防立管未按规定跟进，主干管管径不符合要求，未配备灭火器，防火管控措施不到位，现场工人随意抽烟，消防安全风险较大。不符合消防法和《建设工程施工现场消防安全技术规范》临时消防设施中第5.1条、第5.3条以及第6.1条规定。

11. 现场临时用电未按照施工组织设计方案布设，电缆未按规定埋设或架空敷设，未按规定设置三级配电；未按规定安装漏电保护器，参数不匹配。不符合《施工现场临时用电安全技术规范》第 7.2 条、第 8.1.1 条、第 8.1.3 条有关规定。

12. 项目未设置易燃易爆品仓库，油漆、稀料、易燃品未单独安全储存。不符合消防法第二十三条、《建设工程施工现场消防安全技术规范》临时消防设施中第 6.2 条有关规定。

13. 落地式脚手架未按方案施工，架体多处墙间水平防护不到位，未设置水平兜网；安全防护网和防护栏杆跟进不及时。不符合《施工脚手架通用规范》第 5.2.1 条、第 5.2.2 条、第 5.2.4 条有关规定。

14. 安全生产规章制度不健全，未建立并落实全员安全生产责任制，生产安全事故应急救援预案不完善，培训演练不到位。不符合安全生产法第二十五条、第二十八条、第八十一条有关规定。

## **(二) 新乡市原阳县胜茂·状元府项目**

1. 项目 2023 年 8 月开工至 10 月 20 违法施工期间，项目负责人和一名专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书。

2. 8 名架子工无特种作业人员操作资格证书，一名电工无电工操作证。



3. 1 号、2 号、3 号、5 号、6 号、9 号楼基坑土方开挖、支护危险性较大的分部分项工程，未审核专项施工方案，无安全技术交底施工，现场 3 号、5 号楼不按方案放坡，存在坍塌风险。

4. 1 号、2 号、3 号、5 号、6 号、9 号楼落地式脚手架危险性较大的分部分项工程，未审核专项施工方案，未经验收合格即投入使用。架体多处与墙间水平防护不到位，未按规设置水平兜网；安全防护网和防护栏杆跟进不及时。不符合《施工脚手架通用规范》第 5.2.1 条、第 5.2.2 条、第 5.2.4 条有关规定。

5. 施工现场使用中的三台塔式起重机，与出租单位未签订安全生产管理协议，安装技术方案未审核，使用前也未按规定办理使用登记。

6. 项目自 2023 年 8 月实际开工建设，11 月 9 日才取得施工许可证，违法施工主体地下一层，其中 1 号、2 号、3 号、5 号、6 号、9 号已施工至第 5 层，不符合建筑法第 7 条有关规定。

7. 施工单位主要负责人未按规定开展带班安全生产检查、项目负责人未按规定开展带班安全生产和带班检查，未落实安 5 全生产职责，不符合安全生产法第二十一条规定。

8. 施工现场大量使用木模板、木方，施工现场及各施工楼层均未敷设安装消防管，未配备消防栓及水龙带；施工楼层也未配置灭火器，无任何消防设施和器材，且防火管控措施不到位，现场工人随意抽烟，火灾风险极大。不符合消防法和《建设工程施

工现场消防安全技术规范》临时消防设施中第 5.1 条、第 5.3 条、第 6.1 条有关规定。

9. 施工现场临时用电专项方案未审批，配电柜与二级配电箱间电缆沿地面明设，未按规埋地或架空敷设，不符合《施工现场临时用电安全技术规范》第 3.1.4 条、第 7.2 条有关规定。

10. 安全生产规章制度极不健全，未建立并落实全员安全生产责任制，安全教育培训记录欠缺，安全事故应急救援预案不完善，未及时开展应急演练。不符合安全生产法第二十五条、第二十八条、第八十一条有关规定。

### **（三）新乡市牧野区德鸿迎宾府项目**

1. 该项目地上建筑施工未取得施工许可证，13 号楼结构主体已经违法施工封顶。不符合建筑法第 7 条有关规定 2.5 号、9 号、10 号楼土方开挖、基坑危险性较大的分部分项工程，未按照专项方案施工，局部放坡不够，喷锚不及时。不符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条规定。

### **（四）新乡市光明液化气有限公司**

1. 燃气储罐设置的压力、罐容液位显示监测装置，不具有超限报警功能。

2. 未设置消防备用发电机房和独立发电柴油储备间，未按规定储备柴油。操作工人电工未持证上岗，未独立设置消防监控室，

白天无专人值班值守，过滤式消防呼吸器过期。不符合消防法第十六条有关规定。

3. 液化气罐区泄漏处置预案不完善、针对性不强。未按年度演练计划开展演练，检查中实战演练检验，工作人员关键处置程序、措施缺失，未佩戴正压式呼吸器，未进行气体检测，未稀释泄漏气体，储罐区喷淋系统未启动、消防水枪未出水，人员不会操作，盲目处置。不符合消防法第十六条，《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条、第三十三条有关规定。

#### **(五) 新乡市红旗燃气有限公司**

1. 燃气储罐设置的压力、罐容液位显示监测装置，不具有超限报警功能。

2. 消防水池储量监测设备设施缺失（无相关数据记录）；

可燃气体浓度报警装置不能正常使用；储罐区 1 号罐喷淋系统检验维修不及时，喷淋局部堵塞；过滤式消防呼吸器过期。不符合消防法第十六条有关规定。

#### **(六) 新乡市牧野区河师大商业街**

1. 管理单位新乡市利秋商贸有限公司未与 148 家商户签订安全生产管理协议，不符合安全生产法第四十八条规定

2. 管理单位新乡市利秋商贸有限公司安全管理制度不健全，未制定应急预案，未明确应急响应责任人、风险隐患监测、信息报告、预警响应、人员应急疏散预案、应急处置、人员疏散撤离

组织和路线等。不符合《突发事件应急预案管理办法》第九条规定。

### （七）新乡市尚泉商贸有限公司

1. 安全责任落实材料不完善，存在消火栓箱检查记录不完善情况，不符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）相关要求。

2. 消防水泵房未设置消防专用电话；抽查负 2 层 1 处手动报警器不工作；商场 4 层电影院疏散指示标志不足，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）相关要求。

### （八）河南云松酒店管理有限公司

消防档案不健全，酒店与小区间安全责任落实材料不完善；小区消防演习记录、培训记录简单；消防控制室值班记录不完善；酒店每日巡查记录存在 1 人连续签字现象，不符合《消防控制室通用技术要求》（GB5506-2010）、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）相关要求。

### （九）辉县国有林场

1. 未建立《森林草原火灾隐患排查整治》《防灭火重要目标风险隐患》台账，不符合《关于组织开展森林草原火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动的通知》相关要求。

2. 林场内半专业队伍应急预案更新不及时，灭火演练时间与记录不一致。

#### **(十) 南太行旅游度假区**

上级森林防火工作会议精神传达不到位，半专业队员对防火期起止时间掌握不准。

#### **(十一) 孟庄镇敬老院**

1. 防火巡查/检查不到位；消防演习、培训记录简单；消防控制室持证上岗人数不足，不符合《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）中相关规定。

2. 消防水箱存在溢水现象；消防水泵房阀门缺少常开常闭标识，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）中相关规定。

#### **(十二) 新乡同盟医院**

1. 消防控制室持证上岗人数不足，消防控制室操作人员操作不熟练，不符合《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）中相关规定。

2. 防火巡查/检查不到位，抽查发现外科楼 4 层 1 处灭火器压力处于红色区域，门诊楼 3 层 1 处烟感报警器失效，不符合

《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）中相关规定。

### （十三）卫辉市天瑞水泥有限公司

1. 边坡上部台阶浮石未清理完毕就在下部台阶作业；
2. 矿用卡车厢斗举升检修过程中，未设置警戒区域，与相邻车辆安全距离不足；
3. 矿山安全监控预警系统运行故障，预警值班员操作不熟练，预警响应制度不完善；
4. 矿山截排水系统不完善，应急排水器材配备不足；
5. 矿区缺少表土转运临时堆放场。

### （十四）新乡平原同力水泥有限责任公司

1. 企业安全生产费用虽然足额提取，但积压较多，投入使用不足；
2. 对爆破警戒线范围内农田农业生产的安全防护措施不足。

### （十五）河南孟电集团水泥有限公司辉县市吉祥采石厂

1. 矿区内存在若干经资源整合后、历史遗留的高陡边坡，尚未消除和有效治理，无法形成上山道路，上部靠帮边坡浮石、松石无法机械清扫；
2. 临时停车场位于未治理的高陡边坡滑坡危险区；

3. 矿山对目前无法治理的高边坡滑坡和滚石威胁区的警戒、禁入措施不到位；

4. 采场进口道路浮石未清理、滚石伤害风险高；

5. 采场道路高陡路基段挡车墙不符合规范要求，未设置安全警示标志。

#### **（十六）新乡市鸿雁旅游客车运输有限公司**

1. 未按规定对存在违章行为的驾驶员进行针对性的教育和处理；

2. 未按规定对驾驶员开展每月至少 1 次的统一安全教育培训。

#### **（十七）新乡市新通客运联营有限公司**

对新能源客车电池火灾的安全防范措施不足。

#### **（十八）河南心连心深冷能源股份有限公司**

“定人、定车”制度落实不严，每辆车未固定驾驶员并负责车辆的日常维护保养，未配备足够的固定押运员。

#### **（十九）国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司**

1. 未对全员安全生产责任制的落实情况形成闭环管理；

2. 安全生产信息化平台的使用与实际风险管控脱节。

# 河南省安全生产委员会办公室

---

## 关于国务院安委会考核巡查期间发现问题隐患的交办函

洛阳市安委会，省安委会有关成员单位：

近期，国务院安委会考核巡查组第九组对我省安全生产和消防工作进行考核巡查，期间深入洛阳等地实地暗查暗访部分企业，发现一批问题隐患（见附件），根据省政府主要领导要求，洛阳等地要对照问题隐患清单，立即制定方案、细化措施、扎实整改，并严格按照“三管三必须”责任倒查，严肃追责问责；相关省直部门要严格履行“三管三必须”要求，跟踪督办本行业领域问题隐患整改，确保闭环管理。要树牢“隐患就是事故”的理念，举一反三，对照开展自查自纠，抓好整改落实，防止同类问题隐患反复出现。

洛阳市安委会办公室每周将工作进展情况（加盖印章）报省安委会办公室。

联系人：胡书杰 0371-65919827

邮 箱：hnsawh@126.com



附件：国务院安委会考核巡查期间发现的问题隐患（洛阳市）

2023年11月17日



附件

## 国务院安委会考核巡查期间发现的问题隐患 (洛阳市)

### (一) 河南中托力合有限公司

- 1、应急演练记录过于简单，缺少对演练过程的详细描述；
- 2、三级重大危险源中储存正戊烷(甲 B 类液体)储罐 G511-518 储罐本体未设置远传压力监控设施，未设置安全泄放等安全设施，未能提供设计图纸。不符合 GB50160-2008 第 6.2.2 有关要求；
- 3、十四烷储罐 G551 (200m<sup>3</sup>)、正己烷储罐 G552 (200m<sup>3</sup>) 等卧式储罐，现场设有氮封线，但未投用。不符合 GB50160-2008 第 6.2.2 有关要求；
- 4、装置区部分区域可燃气体报警仪设置数量不足，如正戊烷储罐区南侧采样口处未设置可燃气体报警仪，加热炉与装置间未设置可燃气体报警仪等。不符合 GB/T50493-2019 第 4.3.1 有关要求；
- 5、装卸区堆放有大量 MTBE、正庚烷、正辛烷、异辛烷以及未贴化学品标签的未知铁桶装、塑料吨桶装液体化学品，现场缺少必要监测和灭火设施。不符合 GB15603-2022 第 4.4.3 有关要求；
- 6、现场检查消防控制室未落实 2 人值班制度，1 名现场值班人员对于自身职责、管理制度不熟悉。违反《中华人民共和国消

防法》第二十一条和《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)第 5.1、5.2、5.3 条规定;

经查阅洛阳市孟津区住房和城乡建设局于 2021 年出具的《特殊建设工程消防验收意见书》(洛吉改消验字(2021)第 0901 号),发现现场存在部分问题与验收意见书不符:

7、验收意见书上注明建筑设有防烟排烟系统,但现场查验并未发现,仅在主控楼二层中部设置一个自然排烟口,且排烟口面积不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018 版)第 8.5.3 条第 5 项规定和《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第 4.4.15 条第 1 项规定;

8、现场检查配电室内钢结构房梁未进行防火处理,未喷涂防火涂料,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第 5.1.2 条规定和《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)第 3.1.1 和第 4.1.2 条第 1 项规定。

## (二) 洛阳金达石化有限公司

1、未对 V81102(加氢脱芳低分罐)液位低低联锁及紧急切断阀进行 SIL 评估定级,未能完全确认此措施风险可靠性。不符合《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116 号)第六(十四)有关要求。

## (三) 洛阳新奥燃气机场路汽车公交加气站

1、未见落实燃气专项整治方案相关行动记录。不符合《全国

城镇燃气安全专项整治工作方案》第一项第（二）四款要求；

2、培训记录表中“培训主题”缺少具体内容，内容不完整。不符合安全生产法第二十八条第四款有关规定；

3、周检查记录表一些项目和结果记录不规范，只有定性描述。

#### （四）洛阳华运液化气有限公司

1、未配备电工。

2、应急预案 2021 年以来未进行年度修订。不符合《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第三十六条规定；

3、应急演练记录缺少评估内容。不符合《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第三十四条规定；

4、只设置一台压缩机。不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）第 5.3.5 条“液化石油气压缩机不宜少于 2 台”的规定。

#### （五）洛阳安和医院

1、医院屋顶设置的消防水箱未设置液位计。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第 4.3.9 条第 2 项规定。

#### （六）洛阳双瑞万基钛业有限公司

1、企业生产区安装的 CO 有毒有害报警仪未接入企业 GDS 系统。不符合 GB/T50493-2019 第 3.0.3 规定，“可燃气体和有毒气

体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。”

2、一级重大危险源液氯储罐仓库，液氯密闭采样器区未按标准设置氯气检测仪。不符合 GB/T50493-2019 第 4.1.3 规定，“下列可燃气和有毒气体释放源周围应布置检查点：2、液体采样口和气体采样口。”

3、液氯储罐灌顶吹扫口敞口未封堵，存在泄漏风险。不符合《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第三（五）规定，“优化设计以预防和控制泄漏。在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时，要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。”

4、一级重大危险源液氯储罐压力未实现自动控制。不符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安监总局令第41号）有关规定，“涉及重点监管危险化工工艺装置应安装自动化控制系统。”

5、液氯储罐安全阀和爆破片安全装置组合之间腔体未设置排气阀、压力表或其他报警指示器。不符合《安全阀与爆破片安全装置组合》（GB/T38599-2020）第4.9规定，“爆破片安全装置与安全阀之间的腔体应设置排气阀、压力表或其他报警指示器……”

#### （七）河南能量工业气体有限公司

1、液氧储存罐组及充装现场未设置氧含量报警仪。不符合 GB/T 50493-2019 第 4.1.6 规定，“在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化，出现欠氧、过氧的有人进入活动场所，应设置氧气探测器。”

2、现场四级重大危险源罐区，丙烷输送泵使用皮带传动。不符合 GB50160-2008 第 5.7.7 规定，“可燃气体、液化气、可燃液体泵不得使用皮带传动。”

3、现场四级重大危险源罐区，丙烷输送泵机封形式为单机械密封。不符合《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第三条规定，“优化装置设计，从源头全面提升防泄漏水平：（七）...对于易汽化介质要采用双端面或串联干气密封。”

#### （八）洛阳博燃能源开发有限公司

1、罐区防护堤开孔未封堵，堤内排水口未设水封井。不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142）第 5.2.11 第 3 项、第 11.2.2 第 2 项有关规定；

2、只设置一台压缩机。不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第 5.3.5 条“液化石油气压缩机不宜少于 2 台”之规定。

#### （九）洛阳大商新玛特兴记猪肚鸡餐饮店

1、燃气具无熄火保护装置。不符合《燃气工程项目规范》

(GB5509-2021) 第 6.2.5 有关规定。

**(十) 洛邑古城林记鱼丸餐饮店**

1、液化气钢瓶距灶具间距不足。不符合《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 第 12.0.4 条第 2 项有关规定。

**(十一) 洛阳洛龙区群安养老院**

1、消防负责人对《养老机构消防安全管理规定》相关内容不熟悉不了解，且组织消防演练和培训流于形式。不符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第六条、第四十条和《养老机构消防安全管理规定》第二十条有关规定。

**(十二) 洛阳市建业龙城小区**

1、该小区消防中控室内右侧火灾报警控制器主机声音警报器被人为拆除，无法正常报警，与维保单位河南省电安消防设施检测有限公司 10 月 26 日出具的月度检测报告不符。违反《中华人民共和国消防法》第二十八条和《社会消防技术服务管理规定》第十五条规定。

**(十三) 洛阳市洛龙区老雒面馆**

1、面馆东南角的室内消火栓被隔在厨房洗碗间内，影响使用。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50947-2014) 第 7.4.7.1 条规定。

**(十四) 洛阳青栖足浴有限公司**

1、地上二层厨房操作间内的液化石油气钢瓶无身份标识，未

设置可燃气体探测器及燃气紧急切断阀，使用非不锈钢波纹软管。不符合《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）第 2.1 条和《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）第 4.3.12 条、第 6.2.4 条规定；

2、场所地上二层疏散距离超出标准要求。不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第 5.5.17 条规定。

#### **（十五）洛阳市涧西区遇驾沟村一号院**

1、该地块为村集体土地，2006 年起，遇驾沟村村民李好子与村委会签订用地协议书后，在原有建筑基础上，部分改扩建后出租给多家企业作为厂房使用。该建筑未取得建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许可和建设工程竣工验收等手续。

#### **（十六）一铝科技（洛阳）有限公司（涧西区遇驾沟村一号院内）**

1、公司厂房及仓库耐火等级不足。不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）第 3.2.17 条规定。

2、仓库内货物堆垛之间、货物堆垛与建筑墙体之间间距过小，不符合《仓库防火安全管理规则（公安部令第 6 号）》第十八条的规定。

#### **（十七）洛阳硕材机械有限公司（涧西区遇驾沟村一号院内）**

1、该单位与毗邻厂房之间的遮雨棚为全封闭顶棚，缺少排烟洞口。不符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第 8.2.2 条规定。



### （十八）宜阳县中油华宜天然气有限公司

1、现场处置方案针对性不强，未针对危险性较大的具体场所、装置和设施编制处置方案，并缺少四氢噻吩装置险情现场处置方案。不符合《突发事件应急预案管理办法》第十五条规定；

2、没有针对天然气、四氢噻吩等物料危险因素和火灾、爆炸等风险因素进行辨识，并公告。不符《合国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》第二（一）（四）有关要求；

3、加嗅装置四氢噻吩储罐下未设置集液池。不符合《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T 148-2010）第 4.3.1 条规定。

### （十九）洛阳旭阳燃气有限公司

1、只设置一台压缩机。不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）第 5.3.5 条“液化石油气压缩机不宜少于 2 台”的规定。

### （二十）洛阳龙泽能源有限公司

1、煤气抽吸风机房一层密闭厂房，一层有毒有害检测仪器不知不规范。不符合 GB17210-2008 第 11.1.7“鼓风机室应设置可燃气体检测装置。”

2、厂区入口至办公楼沿线水平铺设的煤气管道排水器设置间隔远大于 150 米。不符合 AQ7012-2018 第 5.2.1“煤气排水器的设置应遵守 GB6222 的规定。当煤气管道采用无坡度敷设时，应每隔

100m-150m 左右设一个排水器，一般设置在补偿器上游一侧。”

3、外来访客进入危险爆炸区域，企业未要求穿戴防静电防护服，也未要求禁止携带手机等电子产品。